



## اندازه گیری تاب نخ یک لا و چندلا:

تعریف: تاب اندازه پیچشی است که به نخ داده می شود تا الیاف و نخهای مشکله را به یکدیگر نگهدارد.

نخها را می توان در دو جهت مختلف نسبت به محور نخ تابانید. اگر سر نخ را ثابت نگه داشته و انتهای آن را جهت عقره ساعت بگردانید تاب S و در حالت عکس آن Z حاصل می شود.

مقدار تاب را بر حسب تعداد تابها در واحد طول نخ تعریف می کنند. مثلاً تاب دراینج یا تاب بر متر.

## شرایط لازم جهت آزمایش :

الف) انتخاب نمونه :

به علت اینکه معمولاً تاب بطور یکنواخت در نخ توزیع نمی شود ، انتخاب نمونه از اهمیت خاصی برخودار است.

نتایج کار افراد زیادی ثابت می کنند که بین مقدار تاب و ضخامت نخ در هر نقطه رابطه:

$$\text{مقدار ثابت} = \text{وزن} \times \text{تاب}$$

برقرار است. به عبارت دیگر در نقاط نازکتر تاب بیشتری جمع می شود. برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و ناهماهنگی در اندازه گیری تاب توصیه می شود که اندازه گیری تاب در فواصل ثابت و معینی انجام می شود. هرچه فاصله مزبور بیشتر باشد نتایج حاصله دقیق تر است.



## ب) انتخاب کشش مناسب:

زمانیکه تاب نخ باز می شود طول نخ اضافه خواهد شد. در این حالت عقره فک به سمت چپ صفحه مدرج منحرف می شود که مقدار ازدیاد طول را در اثر باز شدن تاب نشان می دهد.

جهت کنترل کردن سرعت انحراف عقره لازم است تا بروی نخ یک نیروی خارجی اعمال شود. با انتخاب مناسب این نیرو، می توان حتی الامکان از سُرخوردن الیاف در حین آزمایش جلوگیری کرد. مقدار این نیرو را به راحتی می توان بروی فکها تنظیم کرد (البته اعمال کشش در مورد نخ یک لا بد لیل سرخوردن الیاف از میان یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در نخ چندلا چندان مهم نمی باشد).

مقدار کشش براساس استاندارد شماره DIN53801 با توجه به ظرافت نخ در جدول زیرآمده است:

وزن w	نیرو Nd	انگلیسی Ne	تکس Nt	متریک Nm
1g	0-15	OVer-65	OV0er-38	O-140
2g	15_25	65_40	38_23	140_225
5g	23_60	40_17	23_10	225_530
10g	60_125	17_8	10_5	550_1130
15g	125_200	8_5	5_3	1130_11800
20g	200_333	5_5	5_1	11800_3000



برای نخهای پشمی و نیمه فاستونی مؤسسه استاندارد بریتانیا مقدار کشش تقریبی ای را توصیه کرده است که در جدول زیر داده شده است:

W وزن	N پشمی	فاستونی N
5g	Over_19	Over_8
10g	19_8	Under_8
15g	Under_8	-

### ج) شرایط محیطی:

نمونه های موردازمایش باید حاصل ۲۴ ساعت قبل از آزمایش در شرایط جوی استاندارد


(دما +۲۱ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۵+٪/قرارمی گیرد و آزمایش نیز در همان شرایط انجام گیرد (جهت انجام این آزمایش به روی دیگر به استاندارد ایران به شماره ۳۲۲ مراجعه کنید)

### محاسبه و بررسی نتایج:

- از نخ یک لای داده شده حداقل ۳۰ آزمایش در طولهای دلخواه انجام دهید و معدل تاب نخ را در واحد طول بیان کنید.
- از نخ چندلای داده شده حداقل ۱۰ آزمایش در طولهای متناوب انجام دهید و ضریب تغییرات را برای آن طولها تعیین کنید و نمودار آن را بر حسب طول نمونه رسم کنید.




## اجزای تشکیل دهنده تاب سنج:

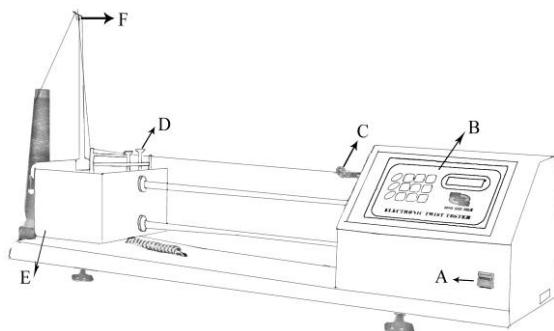

- (A) کلید on/off
- (B) صفحه کنترل
- (C) فک دوار
- (D) فک ثابت
- (E) پایه متحرک
- (F) راهنمای نج

## صفحه کنترل

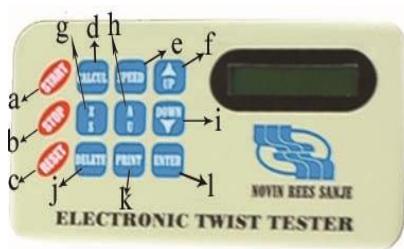

- (a) start کلید
- (b) stop کلید
- (c) reset کلید
- (d) calculate کلید
- (e) speed کلید
- (f) up کلید
- (g) Z/S کلید
- (h) A/U کلید
- (i) down کلید
- (j) select کلید
- (k) print کلید
- (l) enter کلید



## روش کار با دستگاه تاب سنج الکترونیکی:

### تنظیم دستگاه:

با قرار دادن کلید اصلی دستگاه (کلید ۱) در حالت روشن بروی صفحه نمایش دستگاه صفحه انتخاب (SELECT) ظاهر می شود:

Z	SELECT	*
M=500mm	N=2	A

### ۱- تنظیم جهت تاب:

در قسمت چپ بالای صفحه نمایش حرف Z نشان دهنده تاب نخ می باشد. اگر نخ مورد آزمایش تاب S داشته باشد با فشاردادن کلید Z/S جهت S را انتخاب کنیدو بالعکس.

### ۲- تنظیم سیستم اتوماتیک یا غیر اتوماتیک :

حرف A قسمت راست پائین صفحه نمایش نشان دهنده انتخاب اتوماتیک برای حرکت دستگاه می باشد برای انتخاب سیستم غیراتوماتیک با فشاردادن کلید A/U سیستم غیراتوماتیک (UN-AUTO) را انتخاب کنید در این حالت حرف U جایگزین حرف A در صفحه نمایش می شود.

### ۳- انتخاب طول نمونه:

در خط پایین اندازه طول نمونه بر حسب میلیمتر نمایش داده شده است. اگر طول نمونه مورد آزمایش کمتر از ۵۰۰ میلیمتر است با کلیدهای DOWN \ UP طول نمونه مورد نظر را انتخاب کنید. کلید UP برای افزایش طول نمونه است



توجه: پایه فک متحرک را براساس طول نمونه انتخاب شده بروی خط کش مدرج ، تنظیم کنید . برای تنظیم پایه فک متحرک پیچ پایه را شل کرده و بعد از تنظیم مجدداً سفت کنید.

#### ۴- تنظیم سرعت دستگاه :

SPEED

\*\*\*\*\*

با زدن کلید SPEED در صفحه کلید ، در خط پائین صفحه نمایش سرعت دستگاه را نشان می دهد. سرعت دستگاه طی ۱۷ مرحله تغییر می کند با زدن کلیدهای UP و DOWN سرعت را تنظیم کنید و پس از تنظیم سرعت کلید SPEED را مجدداً فشاردهید.

#### ۵- تنظیم ازدیاد طول نخ:

برروی پایه فک متحرک، صفحه مدرج و گیره قرار دارد. با استفاده از گیره میتوان حد ازیاد طول نخ را تنظیم کرد. برای نخهای یک لا برای جلوگیری از ازدیاد طول نخ در زمانیکه تاب آن صفر می شود ، گیره را روی عدد ۱۰ - ۶ میلیمتر تنظیم کنید.

#### اندازه گیری تاب نخ یک لا:

جهت تاب، Z یا S را انتخاب کنید.

طول نمونه را انتخاب کنید و پایه فک متحرک را تنظیم کنید.



با استفاده از حرف A سیستم را بروی اتوماتیک قرار دهید و به انتهای نخ مطابق جدول کشش ، براساس نمره نخ موردازمایش وزنه انتخاب و آویزان کنید. نخ را پس از گذاردن از بین راهنمایها درین فک سمت چپ محکم کنید.

انتهای دیگر نخ را از زیرگیره سمت راست عبور دهید و آنقدر بکشید بطوری که عقریه روی صفحه مدرج روی صفر قرار گیرد و علامت \* در قسمت راست بالای صفحه نمایش ظاهر شود.در این حالت گیره سمت راست را سفت کنید. سرعت دستگاه را با کلید SPEED تنظیم کنید. سرعت را طوری تنظیم کنید که از بالونی شدن نخ هنگام بازشدن نخ جلوگیری شود.

توجه: چنانچه سرعت در حین آزمایش زیاد بود با توقف دستگاه آزمایش را با انتخاب سرعت مناسب برای نمونه ای دیگر تکرار کنید.

کلید START را فشار دهید و صبر کنید تا عمل دستگاه متوقف شود و صفحه نمایش درانتها بصورت زیر ظاهر می شود.

Z	160.0	TPM	*
160. R	n=1		A

در خط اول تاب برمتر آزمونه ثبت می شود . و در خط دوم تعداد دور دستگاه و شماره آزمون ظاهر می شود.

برای ذخیره سازی نتیجه آزمایش کلید ENTER را فشار دهید.

توجه: اگر خطایی در نتیجه آزمایش ایجاد شود یا قصد ذخیره سازی نتیجه ندارید با فشار دادن کلید ENTER را پاک کنید.



در حین آزمایش با کلید STOP می‌توان دستگاه را متوقف کرد.

Z	WAIT....	.
24	R	n=1

با فشار دادن کلید START می‌توان به عملیات ادامه داد یا با کلید RESET از ادامه آزمایش جلوگیری کرد.

اندازه گیری تاب نخ چندلا:

دستگاه را روی وضعیت غیراتوماتیک قراردهید:  
تمام مراحل قبل (اندازه گیری نخ تک لا) را انجام دهید.

UN_AUTO
---------

کلید START را فشار دهید و پائین نگه دارید و با استفاده از سوزن فک سمت راست را آنقدر بچرخانید تا تمام تاب باز شود با برداشتن دست از روی START دستگاه متوقف می‌شود. و صفحه نمایش زیر ظاهر می‌شود.

Z	UN-AUTO	
R= 63	R	n=2

با فشار دادن کلید ENTRT تاب برمتر نمونه نمایش داده می‌شود.



Z	126.0	TPM	*
R= 63	n=2		U

با فشاردادن مجدد کلید ENTER نتیجه آزمایش ذخیره می گردد . اگر ذخیره سازی نتیجه لازم نباشد با فشاردادن کلید RESET نتیجه پاک میشود.

#### محاسبه و بررسی نتایج:

بعد از انجام آزمایش با فشاردادن کلید CALCUL محاسبات انجام می شود و بعد از اندکی زمان میانگین و CV٪/ ماقزیمم و مینمم تاب محاسبه و نمایش داده می شود.

X=82.7	N=2
CV=%6.7	

N تعداد نمونه آزمایش ذخیره شده را نشان می دهد.

X=82.7	N=2
n=1	570Tpm

با فشار دادن کلید DOWN میزان تاب بر متر اولین نمونه نشان داده می شود و با فشاردادن مجدد N=2 و MAX و MIN (مینیمم تاب و ماقزیمم تاب) را می توان مشاهده کرد.



توجه: اگر بخواهیم یکی از نتایج را پاک کنیم، بر روی نتیجه آزمایش مورد نظر کلید DELETE را فشار داده و با پرسش از اطمینان از عمل، با فشاردادن مجدد کلید DELETE نتیجه مورد نظر پاک می شود و با زدن کلید CALCUL می توان محاسبات را بدون نتیجه پاک شده مجدداً انجام داد.

X=82.7	N=2
n=1      570	DeI?

برای چاپ کردن نتایج با فشار دادن کلید PRINT چاپگر نتایج ذخیره شده را چاپ می کند.

اگر چاپگر آماده نباشد. عبارت ERROR ظاهر می شود.

**پاک کردن حافظه:**

برای پاک کردن کل حافظه کلیدهای ENTER+DELETE را همزمان فشار دهید.



## یادداشت



کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، رو بروی نمایندگی ایران خودرو ۰۷۳-۲۰  
تلفن ۰۳۱-۵۵۵۳۴۴۶۶-۸ ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

صندوق پستی ۳۱۳۳/۸۷۱۳۵

[www.reessanj.ir](http://www.reessanj.ir)



دفترچه راهنمای :

تکیه سنج الکترونیکی

ELECTRONIC TWIST TESTER

کاشان - گیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی ، رویروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو، شرکت ریس سنج

۰۳۱-۵۵۵۳۴۴۶۶-۸

تلفن

۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

[www.reessanj.ir](http://www.reessanj.ir)



دفترچه راهنمای :

# ریس سنج الکترونیکی

ELECTRONIC TWIST TESTER