



جمهوری اسلامی ایران

**ISIRI**

4130-2

1st. Revision

MAR. 2002

**Islamic Republic of Iran**

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

**Institute of Standards and Industrial Research of Iran**



استاندارد ملی ایران

۴۱۳۰-۲

تجددیدنظر اول

۱۳۸۰ ماه اسفند

**منسوجات - روش تعیین تغییرات سطحی و پوزدهی پارچه  
بخش دوم: روش آزمون توسط دستگاه مارتیندل**

**Textiles - Determination of fabric propensity  
to surface fuzzing and to Pilling  
Part 2: Modified Martindale method**

 نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق  
 پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳   
 دفتر مرکزی: تهران - بالاتراز میدان ولی عصر، کوچه شهید شهامتی، پلاک ۱۴  
 صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹   
 تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸   
 تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۹۰۹۳۰۸-۹   
 دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴      تهران ۰۲۱-۸۸۰۲۲۷۶  ①  
 بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵      دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۸۷۰۴۵   
 پیام نگار: ISIRI.INFOC@NEDA.NET   
 بهای: ۱۸۰۰ ریال 

-  Headquarter : *Institute of Standards and Industrial Research of IRAN*
- P.O. Box : 31585-163 Karaj - IRAN
- Central office : NO.14, Shahid Shahamati St., Valiasr Ave. Tehran
- P.O. Box : 14155-6139
-  Tel.(Karaj) : 0098 261 2806031-8
-  Tel.(Tehran) : 0098 21 8909308-9
-  Fax(Karaj) : 0098 261 2808114
-  Fax(Tehran) : 0098 21 8802276
-  Email : ISIRI.INFOC@NEDA.NET
-  Price : 1800 Rls

## آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فناوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل؛ تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ۱۵۱<sup>۱</sup> تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و تیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازن پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، سمیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و کالبیره، کنندگان وسائل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی فرارداده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی یکاهای کالبیراسیون وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانشها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

## **کمیسیون استاندارد "منسوجات- روش تعیین تغییرات سطحی و پر زدهی پارچه**

### **بخش دوم: روش آزمون توسط دستگاه مارتیندل"**

**(تجدید نظر)**

#### **سمت یا نمائندگی**

شرکت مشاورین نیک تکس

#### **رئيس**

نیک پنجه، محمد

(لیسانس مهندسی نساجی)

#### **اعضا:**

شرکت پشمباافی ایران برک

احمدی، مژگان

(لیسانس مهندسی نساجی)

آزمایشگاه کیفیت سایپا آذین

بدزرگری، عبدالخالق

(لیسانس شیمی)

شرکت پشمباافی پارس فاستون

جهانی، فاطمه

(لیسانس مهندسی نساجی)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

سیاوشی، مریم

استان اصفهان

( فوق لیسانس مهندسی نساجی )

شرکت مشاورین نیک تکس

فرخی، نیلوفر

(لیسانس مهندسی نساجی)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

عهرورزان، رسول

استان اصفهان

( فوق لیسانس مهندسی نساجی )

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

نازیرور، کنایون

استان مازندران

(لیسانس مهندسی نساجی )

همایونی، مهدی

(لیسانس مهندسی نساجی)

دیبر

اطلسی، شهلا

(لیسانس فیزیک)

شرکت پشمباافی جهان

## فهرست مندرجات

### صفحة

بیشگفتار	.....
مقدمه	.....
۱	هدف و دامنه کاربرد.....
۲	مراجع الزامی .....
۳	اصطلاحات و تعاریف .....
۴	اصول.....
۵	دستگاه و لوازم مورد نیاز.....
۶	ضمائی مورد نیاز .....
۷	شرایط محیطی استاندارد.....
۸	آماده سازی آزمونها .....
۹	روش آزمون .....
۱۰	ارزیابی پر زدار شدن و/ یا تشکیل گلوله ها .....
۱۱	نتایج آزمون .....
۱۲	گزارش آزمون .....
۱۳	پیوست الف .....
۱۴	.....
۱۵	.....
۱۶	.....
۱۷	.....
۱۸	.....

## پیش نظر

استاندارد "منسوجات - روش تعیین تغییرات سطحی و پرزدھی پارچه بخش دوم: روش آزمون توسط دستگاه مارتیندل" نخستین بار در سال ۱۳۵۵ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نودو چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده‌های نساجی و الاف مورخ ۸۰/۹/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعة به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و تیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود.

این استاندارد جایگزین استاندارد ۱۷۳۸ شده و استاندارد ۱۷۳۸ باطل اعلام می‌شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- ISO 12945- 2: 2000 *Textiles- Determination of fabric propensity to Surface fuzzing and to Pilling- Part 2: Modified Martindale method*

۲- استاندارد ملی ایران ۱۷۳۸: سال ۱۳۵۵ - روش آزمون پرزدھی و سایر اثرات سطحی در کالاهای نساجی

## مقدمه:

وقتی الیاف از سطح پارچه خارج شده و با یکدیگر درگیر می‌شوند، گلوله‌هایی روی سطح پارچه ایجاد می‌شود که ظاهر ناخوشایندی را بوجود می‌آورند. درجه قابل قبول برای پرزدھی به نوع البسه و مصرف نهايی پارچه بستگی خواهد داشت.

معمولًاً ميزان پرزدھی توسط مراحل زير که بطور همزمان اتفاق می‌افتد، تعين می‌گردد:

الف - درگيری الیاف آزاد در سطح پارچه (ايجاد گلوله)

ب - افزایش الیاف آزاد در سطح پارچه

پ - از بين رفتن پرز و الیاف در سطح پارچه

ميزان هر يك از مراحل فوق، به خواص الیاف، نخ و پارچه بستگی دارد. بطور مثال شدیدترین وضعیت، در پارچه‌هایی که دارای الیاف مقاوم (نسبت به پارچه‌هایی که دارای الیاف با مقاومت كمتر) هستند، مشاهده می‌شود. در صورت استفاده از الیاف مقاوم، ميزان تشکیل گلوله در مقابل سایش، افزایش می‌باید، یعنی گلوله‌های بیشتری در مقابل بالا رفتن ميزان سایش تشکیل می‌شود. با استفاده از الیاف ضعیف، ميزان تشکیل گلوله در اثر سایش، کاهش می‌باید. در این حالت با افزایش سایش، ميزان پرزدھی تغییر می‌کند و در ساختمان لیف، قبل از تشکیل گلوله تغییراتی به وجود می‌آید. هر يك از اين مثالها، پيچيدگی ارزیابی تغييرات سطحی انواع پارچه‌ها را نشان می‌دهد.

آزمایش مطلوب با شدید مراحل الف و ب و پ در شرایط يکسان و بطور كلی برای انواع الیاف، نخ و پارچه باید در نظر گرفته شود. چنین تحولی تاکنون در آزمونها به وجود نیامده است. البته يك روش آزمون برای تعیین ميزان پرزدھی و تغييرات سطحی پارچه مشابه با آنچه در حین مصرف اتفاق می‌افتد، طراحی می‌شود.

## منسوجات- روش تعیین تغییرات سطحی و پر زده‌ی پارچه

### بخش دوم: روش آزمون توسط دستگاه مارتیندل<sup>۱</sup>

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، روش تعیین مقاومت منسوجات در برابر تغییرات سطحی و پر زده‌ی با استفاده از دستگاه مارتیندل اصلاح شده، می‌باشد.

#### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نیاز نیست. معهداً بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

استاندارد ملّی ایران ۹۴۸: سال ۱۳۷۰ محیط‌های استاندارد برای آماده کردن آزمایش منسوجات.

استاندارد ملّی ایران ۱۵۲۱-۱: سال ۱۳۸۰ تعیین مقاومت سایشی به روش مارتیندل- بخش اول-

دستگاه سایش مارتیندل

#### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه‌ها با تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱- Martindale

## ۱-۳ پرزدار یا کرکی شدن<sup>۱</sup>

عبارت است از بلند شدن الیاف از سطح پارچه بطوری که تغییر ظاهری در آن ایجاد نماید.

یادآوری - این تغییر در حین شستشو، خشکشوبی و / یا سایش بوجود می آید.

## ۲-۳ گلوله الیاف<sup>۲</sup>

درگیری الیاف به صورت گلوله، که روی سطح پارچه ایجاد می شود. این گلوله ها به اندازه ای هستند که نور از آنها عبور نکرده و روی سطح پارچه ایجاد سایه می کنند.

یادآوری - این تغییر، در حین شستشو، خشکشوبی و / یا سایش بوجود می آید.

## ۳-۳ پرزدهی<sup>۳</sup>

عبارت است از تشکیل گلوله ها روی سطح پارچه.

## ۴-۳ تعداد دور پرزدهی<sup>۴</sup>

عبارت است از یک حرکت دو انگشتی جانبی در دستگاه مارتیندل اصلاح شده.

## ۵-۳ دوره پرزدهی<sup>۵</sup>

تشکیل شکل Lissajous بعد از ۱۶ دور که نشان دهنده ۱۶ دور چرخش دو انگشتی جانبی و ۱۵ چرخش انگشتی میانی دستگاه می باشد.

## ۴ اصول

نمونه دایره ای شکل، روی سطح سایشی، مشکل از پارچه مورد آزمون و یا در صورت لزوم، پارچه

۱- Fuzzing

2- Pill

3- Pilling

4- pilling rub

5- pilling cycle

ساینده پشمی استاندارد، با اعمال نیروی معین و حرکتی به شکل *Lissajous* ساییده می‌شود.

آزمونه به راحتی می‌تواند حول محور خود و به موازات سطح سایشی، بچرخد. بعد از تعداد دور معین، تشکیل گلوله و پرزدار شدن سطح پارچه، بطور چشمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

## ۵ دستگاه و لوازم مورد نیاز

۱-۵ دستگاه سایش مارتیندل، طبق استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۱ که تغییراتی طبق بند ۲-۵ در آن داده شده است.

صفحه اصلی دستگاه، شامل سطوح پر زده‌ی و مکانیزم حرکت می‌باشد. مکانیزم حرکت، دارای دو انگشتی جانبی و یک انگشتی میانی می‌باشد که سبب می‌شود، صفحه فوقانی دستگاه که میله‌های نگهدارنده آزمونه در آن قرار می‌گیرد، به شکل *Lissajous* حرکت کند.

صفحه فوقانی دستگاه، توسط مکانیزم حرکتی، بطور افقی حرکت می‌نماید، بطوری که هر قسمت از آن قادر است شکل *Lissajous* را بطور یکسان رسم نماید.

شکل *Lissajous* در اثر تغییر حرکت، از دایره به بیضی کم عرض (باریک) تا تبدیل به خط مستقیم رسم شده و به تدریج پهنای بیضی‌ها افزایش می‌یابد. این شکل به صورت مورب در دو جهت (عکس یکدیگر) رسم می‌شود. در صفحه فوقانی دستگاه، محفظه‌هایی<sup>۱</sup> که در داخل آنها یاتاقانها<sup>۲</sup> با حداقل اصطکاک، برای حمل میله نگهدارنده آزمونه نصب شده، تعییه گردیده است. قسمت تحتانی میله، در داخل نگهدارنده آزمونه قرار می‌گیرد.

نگهدارنده آزمونه شامل بدنه<sup>۳</sup>، حلقه نگهدارنده<sup>۴</sup> و وزنه‌های انتخابی می‌باشد.

---

1- Bearing housing

2- Bearings

3- Body

4- Specimen holder ring

دستگاه مجهز به شمارشگر قابل تنظیم بوده که قادر است هر چرخش انگشتی جانبی را ثبت نماید.  
هر چرخش به عنوان یک دور پر زده بوده و ۱۶ چرخش آن شکل Lissajous را تشکیل می دهد.

#### ۲-۵ نحوه حرکت و ضمانته دستگاه

##### ۱-۲-۵ نحوه حرکت

حرکت صفحه فوقانی دستگاه که باتاقانها در آن قرار دارد، همچنین حرکت نگهدارنده آزمونه توسط فسمتهای زیر انجام می شود:

الف - دو انگشتی جانبی، با حرکت همزمان و فاصله محورهای حرکت از محور مرکزی ( $12 \pm 0/25$ ) میلیمتر.

ب - یک انگشتی میانی، با فاصله محور حرکت از محور مرکزی ( $12 \pm 0/25$ ) میلیمتر.

حداکثر طول حرکت<sup>۱</sup> (نوسان) صفحه فوقانی در جهت طول و عکس آن ( $24 \pm 0/5$ ) میلیمتر می باشد.

#### ۲-۴-۵ شمارشگر

شمارشگر، برای شمارش تعداد دور پر زده با دقت یک دور.

#### ۳-۴-۵ سطح پر زده

هر یک از سطوح پر زده، شامل اجزاء زیر می باشند:


الف - سطح پر زده (طبق شکل ۱)

ب - حلقه نگهدارنده (طبق شکل ۲)

پ - پیچ برای بستن حلقه نگهدارنده


1- Stroke

(ابعاد بر حسب میلیمتر)

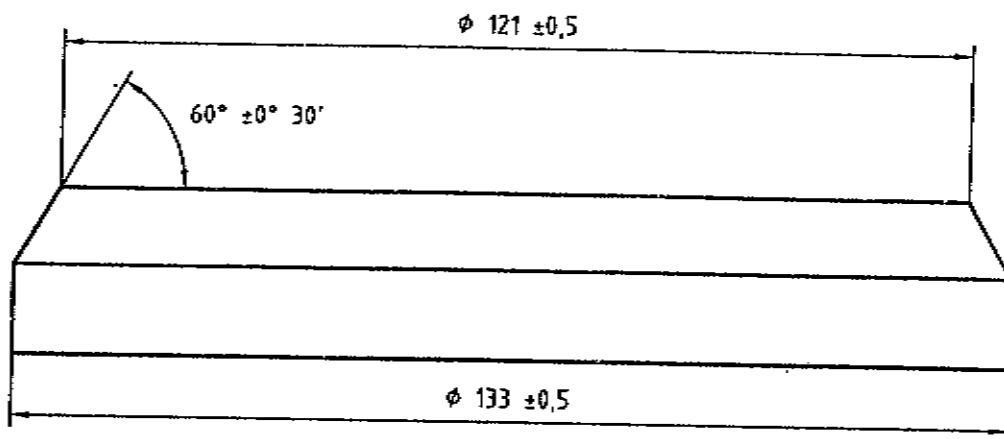

شکل ۱ - سطح پر زده

(ابعاد بر حسب میلیمتر)

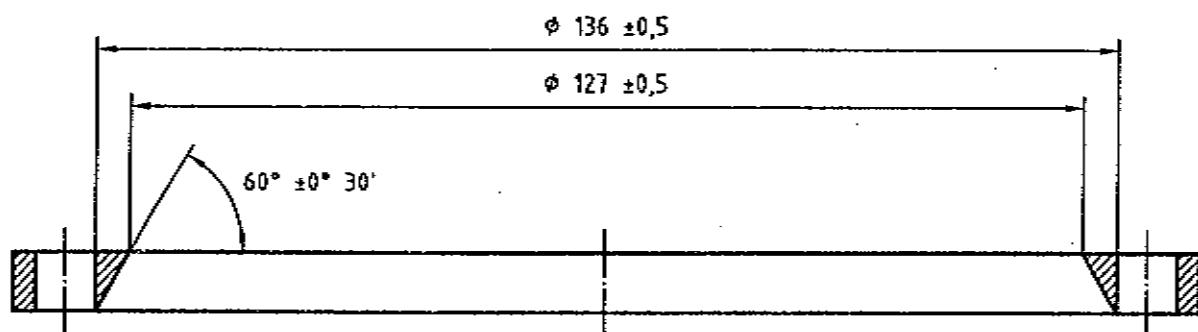

شکل ۲ - حلقه نگهدارنده

#### صفه فوقانی دستنامه ۴-۴-۵

این صفحه، در سه نقطه روی انگشتی ها قرار می گیرد. این انگشتی ها سبب می شود تا صفحه فوقانی بتواند حرکت آرام و یکنواختی را با حداقل ارتعاش انجام دهد.

میله‌های نگهدارنده آزمونه، در داخل محفظه و در مرکز هر سطح پر زدھی قرار می‌گیرد. هر محفظه دارای دو یاتاقان است. میله‌ها باید برایتی در محل خود قرار گرفته و در یاتاقانها حرکت اضافی نکنند.

#### ۵-۲-۵ نگهدارنده آزمونه

نگهدارنده آزمونه از اجزاء زیر تشکیل شده است:

الف - نگهدارنده آزمونه (طبق شکل ۳).

ب - حلقه نگهدارنده آزمونه.

پ - میله نگهدارنده آزمونه.

مجموع جرم این اجزاء  $(1 \pm 155)$  گرم می‌باشد.

#### ۶-۲-۵ وزنه‌های دستگاه

وزنه‌های اضافی، از صفحات گرد فولادی ضد زنگ تهیه شده که بر روی نگهدارنده آزمونه (طبق بند ۵-۲-۵) قرار می‌گیرد (طبق شکل ۴). جرم هر یک از این صفحات  $(1 \pm 260)$  گرم می‌باشد.

#### ۷-۲-۵ پایه نصب آزمونه

این وسیله (طبق شکل ۵) برای قرار دادن آزمونه (تصورت صاف و بدون تا خوردگی) در داخل نگهدارنده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### ۸-۲-۵ وزنه جیب نصب پارچه ساینده


برای صاف نگهداشتن پارچه ساینده روی صفحه دستگاه از وزنه‌ای به جرم  $(0.5 \pm 0.2)$  کیلوگرم و قطر  $(10 \pm 120)$  میلیمتر استفاده می‌شود.

#### ۳-۵ محفظه مشاهده<sup>۱</sup>

این محفظه، دارای لامپ فلورسنت سفید با تابش یکنواخت در جهت عرض آزمونه‌ها می‌باشد. محفظه باید سرپوشیده باشد تا نور بطور مستقیم به چشم مشاهده کننده، نتابد.


نور باید تحت زاویه ۵ تا ۱۵ درجه، به سطح آزمونه (طبق شکل ۱) بتابد. برای مشاهده صحیح، فاصله چشم تا آزمونه باید بین ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر باشد.

(ابعاد بر حسب میلیمتر)

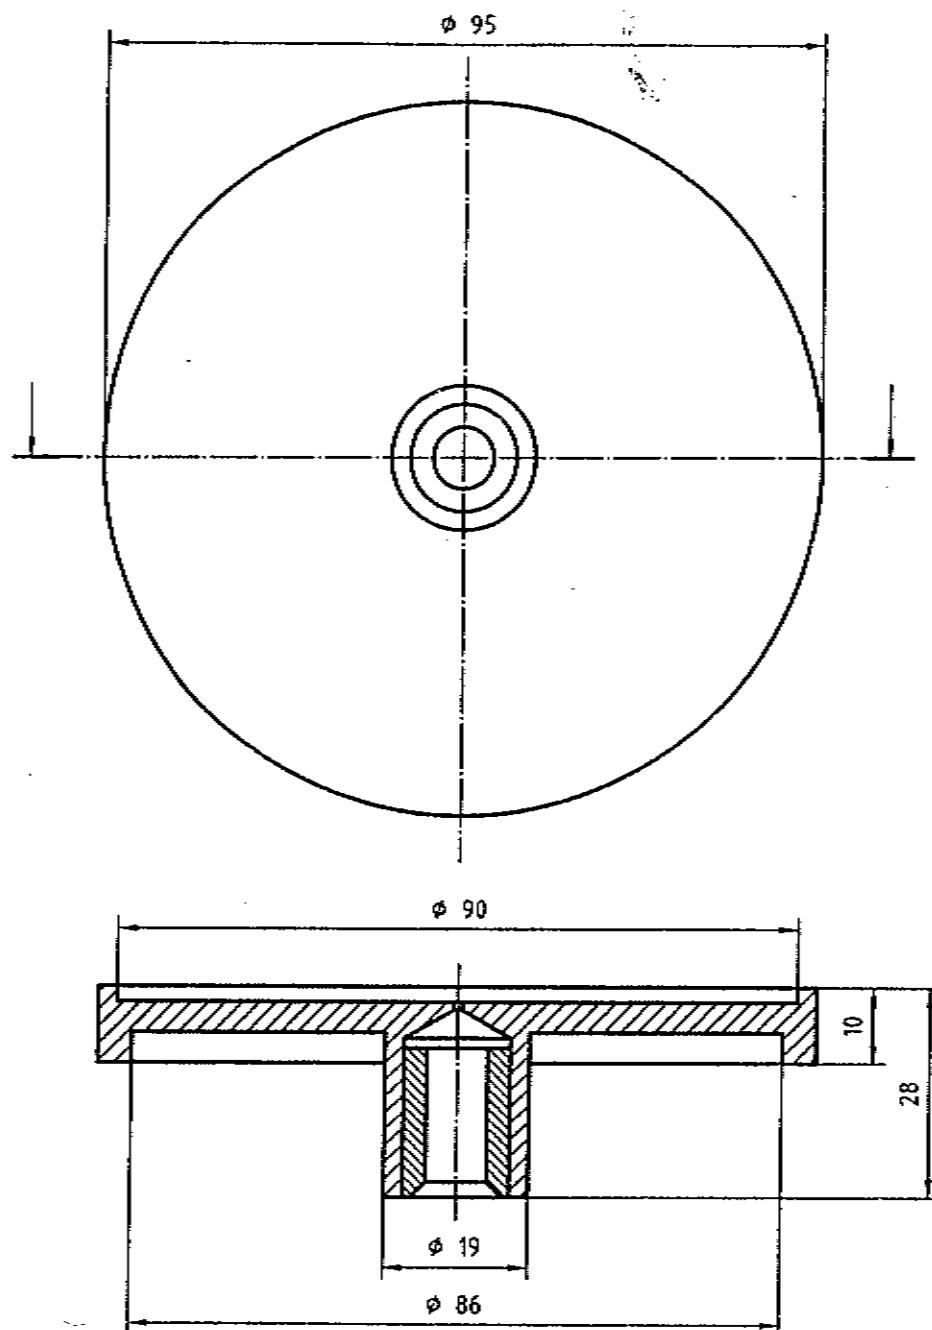


شکل ۳- بدنه نگهدارنده آزمونه

(ابعاد بر حسب میلیمتر)

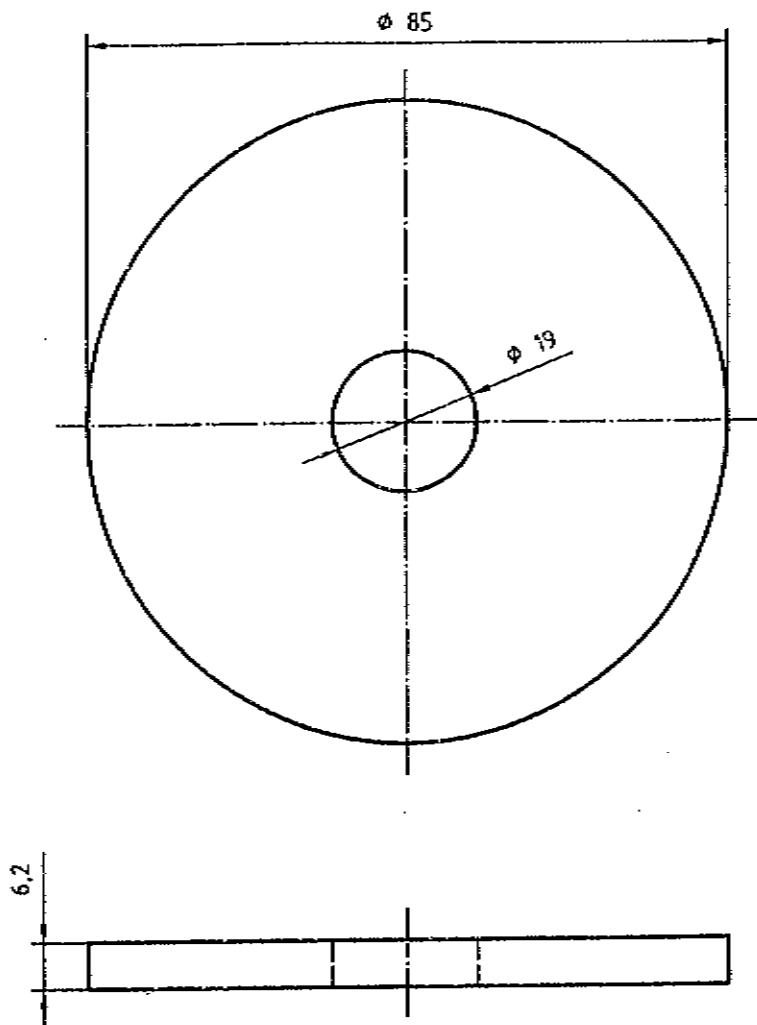

شکل ۴- وزنهای دستگاه

(ابعاد بر حسب میلیمتر)

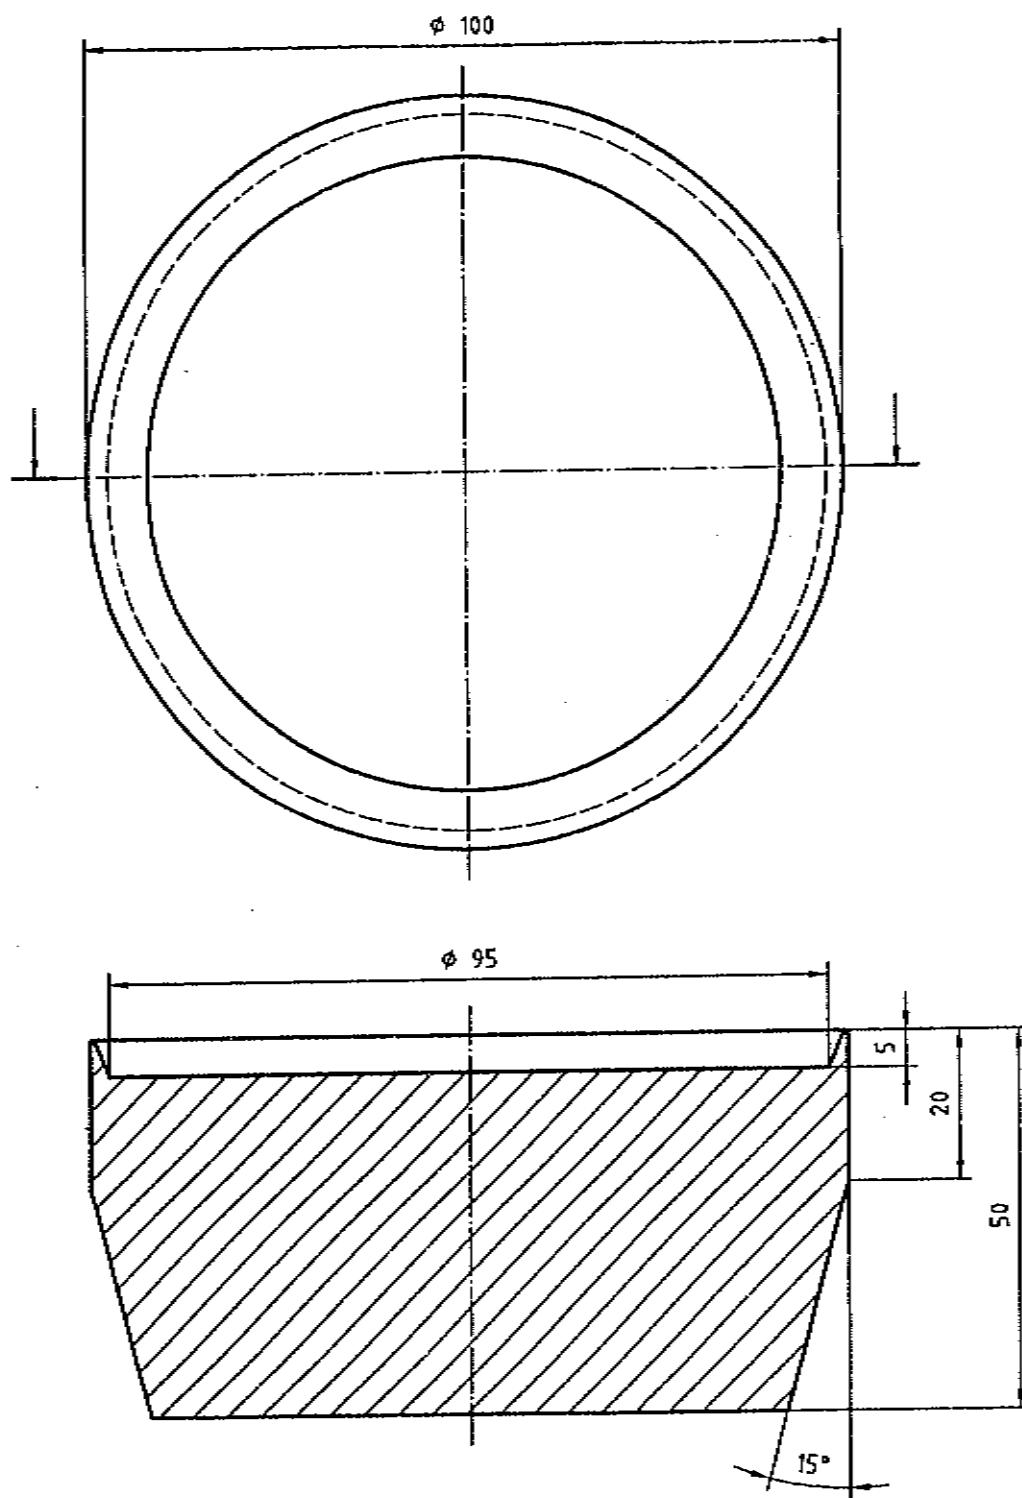

شکل ۵- وسیله کمکی جهت نصب آزمونه

## ۶ ضمانت مورد نیاز

### ۱-۶ پارچه نمودی

این پارچه به شکل دایره بوده و مشخصات آن باید طبق استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۱ باشد. این پارچه در پشت آزمونه و پارچه ساینده قرار می‌گیرد و ابعاد آن به شرح زیر می‌باشد:

الف - برای استفاده در پشت آزمونه: به قطر  $(1\pm 90)$  میلیمتر.

ب - برای قرار گرفتن در زیر پارچه ساینده: به قطر  $(140\pm 5)$  میلیمتر.

### ۲-۶ پارچه ساینده

بطور معمول پارچه ساینده، یکسان با آزمونه می‌باشد. در شرایط خاص مثل پارچه‌های رومبلی و پردۀ‌ای، پارچه ساینده پشمی استاندارد (طبق استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۱) مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع پارچه ساینده باید درگزارش آزمون قید گردد.

قطر پارچه ساینده باید  $(140\pm 5)$  میلیمتر و یا طول و عرض آن  $(150\pm 2)$  میلیمتر باشد.

## ۷ شرایط محیطی استاندارد


شرایط محیطی استاندارد جهت آماده سازی نمونه و در حین انجام آزمون، باید طبق استاندارد ملی ایران ۹۴۸ (رطوبت نسبی  $5\pm 5$  درصد و دمای  $20\pm 2$  درجه سلسیوس) باشد.

## ۸ آماده سازی آزمونها

### ۱-۸ عملیات مقدماتی

در صورت شستشو با خشکشوبی نمونه، روش آزمون باید مورد توافق طرفین ذینفع قرار گیرد.  
یادآوری - استفاده از روشهای آزمون، طبق استانداردهای ملی ایران ... و ...<sup>۱</sup> مناسب می‌باشد.

۱ - تا تدوین این استانداردها به استانداردهای ISO 3175-1, ISO 6330 و ISO 3175-2 رجوع شود.

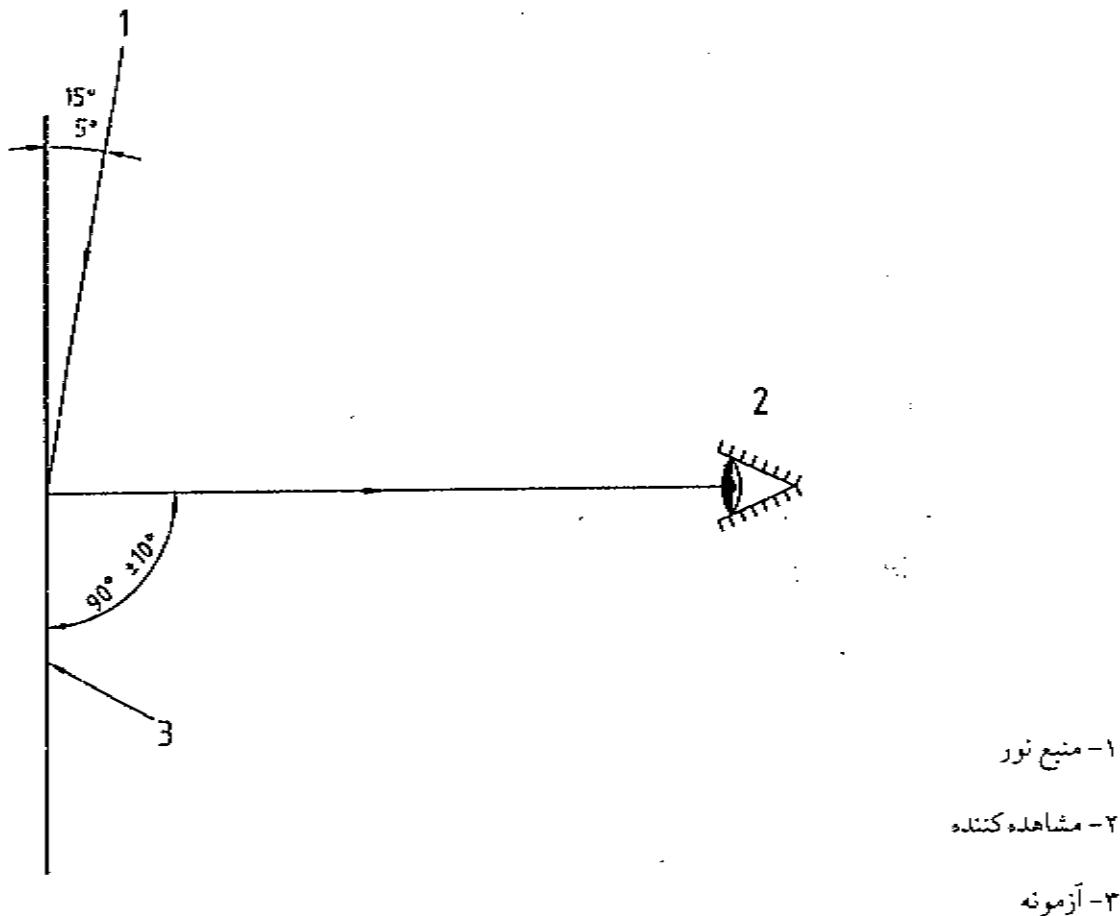

شکل ۶- نحوه تابش نور به آزمونه

#### ۴-۸ نمونه برداری

از هر نمونه، سه آزمونه به قطر ( $140 \pm 5$ ) میلیمتر تهیه کنید و پشت آزمونه‌ها را علامت بگذارید و جهت تار، با راستای تولید آنها را مشخص نمایید. در صورتی که پشت و روی پارچه قابل تشخیص نباشد، هر دو طرف آن باید مورد آزمون قرار بگیرد. یک آزمونه اضافی به همین ابعاد نزدیک برای ارزیابی تهیه کنید.

**یادآوری-** آزمونه‌ها باید بطور تصادفی انتخاب شود و دارای تار و پود مشترک باشند. قطر پارچه ساینده برای نمونه‌های دایره‌ای شکل ( $140 \pm 5$ ) میلیمتر و برای نمونه‌های مریع شکل به ابعاد ( $150 \pm 2$ ) میلیمتر می‌باشد.

در حین نمونه برداری، باید از اعمال هرگونه کشش غیر عادی به نمونه جلوگیری به عمل آبد.

## ۳-۸ تعداد آزمونه

حداقل سه آزمونه (هر سری شامل یک آزمونه و یک پارچه ساینده) تهیه کنید. در صورت استفاده از پارچه ساینده پشمی استاندارد، حداقل سه آزمونه مورد نیاز می باشد. اگر به تعداد آزمونه بیشتری نیاز باشد باید تعداد آزمونه ها فرد انتخاب شود. برای ارزیابی آزمونه ها بعد از انجام آزمون باید آزمونه اضافی تهیه گردد.

## ۴-۸ علامتگذاری آزمونها

قبل از نمونه برداری، پشت هر آزمونه را در یک جهت (در جهت طول یا عرض) برای ارزیابی، علامتگذاری کنید. با این عمل مطمئن خواهید شد که آزمونه ها در یک جهت مورد ارزیابی قرار می گیرند. نحوه علامتگذاری نباید به گونه ای باشد که در انجام آزمون تأثیر بگذارد.

## ۹ روش آزمون

### ۱-۹ کلیات

نحوه کار دستگاه را طبق استاندارد ملی ایران ۱۵۲۱-۱ کنترل نمایید. پارچه نمدی را بعد از انجام هر آزمون ارزیابی کنید و در صورت فرسودگی یا گرفتن گرد و غبار آن را تعویض نمایید.

### ۲-۹ نصب آزمونه

در مورد پارچه های حلقوی بافت با وزن کم، دقت نمایید که آزمونه تحت کشش قرار نگیرد.

### ۱-۲-۹ نصب آزمونه در پایه نگهدارنده

حلقه و میله نگهدارنده را از روی نگهدارنده آزمونه بردارید. پایه نصب آزمونه (طبق بند ۷-۲-۵) را از طرف قطر کوچکتر، به سمت بالا روی میز قرار دهید. حلقه نگهدارنده آزمونه را از جهت زاویه دار وسیله فوق فرار دهید تا موازی با بزرگترین سطح وسیله باشد.

نگهدارنده آزمونه را وارونه کنید و پارچه نمدی به قطر  $(90 \pm 1)$  میلیمتر را در وسط محل فرورفته قرار دهید آزمونه با قطر  $(140 \pm 5)$  میلیمتر را روی پارچه نمدی بگذارید، طوری که پشت

پارچه روی پارچه نمای قرار بگیرد.

لبهای اضافی آزمونه باید روی لبه نگهدارنده قرار بگیرد. دقت کنید تا آزمونه بطور کامل روی شیارهای حلقه نگهدارنده را پوشاند.

به دقت نگهدارنده آزمونه (حاوی پارچه‌های نمای و آزمونه) را روی قطر بزرگتر پایه نصب قرار دهید، طوری که نگهدارنده در قسمت تورفتگی وسیله قرار گیرد. نگهدارنده آزمونه و پایه نصب را محکم نگهدازد و حلقه نگهدارنده را روی آن حرکت دهید تا روی شیار نگهدارنده قرار گرفته و آزمونه و پارچه نمای را محکم در محل خود نگهدارد.

این عمل را برای سایر آزمونه‌ها تکرار کنید. در صورت لزوم وزنه‌های مربوطه (طبق بند ۶-۲-۵) را روی سیله نگهدارنده قرار دهید.

#### ۲-۲-۹ نصب پارچه ساینده

پارچه نمای به قطر ( $140^{+0.5}$ ) میلیمتر (طبق بند ۱-۶ الف) را روی سطح پرزده قرار دهید. پارچه ساینده را از طرف پشت روی پارچه نمای بگذارد.

وزنه دستگاه (طبق بند ۸-۲-۵) را روی پارچه ساینده قرار داده و پیچهای گیره را ببندید.

#### ۳-۹ آزمون پرزده

آزمون را تا انتهای اولین مرحله سایش (طبق پیوست الف) ادامه دهید. در اولین ارزیابی، تغییرات ظاهری آزمونه را طبق بند ۱۰ بدون خارج کردن آزمونه از نگهدارنده و تمیز کردن سطح آزمونه، بررسی نمایید. بعد از ارزیابی، نگهدارنده را در محل خرد قرار دهید. آزمون را ادامه داده و در صورت لزوم بعد از هر مرحله سایش (طبق پیوست الف) آزمونه را ارزیابی کنید.

#### ۱۰ ارزیابی پرزدار شدن و/ یا تشکیل گلوله

محفظه مشاهده باید در محل تاریک قرار داده شود.

آزمونه را به همراه نمونه مرجع یا آزمون نشده (با یا بدون عملیات مقدماتی) در وسط میز محفوظه

مشاهده (طبق شکل ۶) فرار دهد، طوری که طول آنها در جهت عمودی باشد. در صورت لزوم، برای تعیین محل دقیق از نوار چسب PVC استفاده کنید. آزمونه باید در سمت چپ و نمونه مرجع در سمت راست محفظه نصب شود.

هر آزمونه را مستقیماً و از خارج محفظه (برای اینکه نور چشم رانزند) طبق شکل ۶، مشاهده نمایید. درجه هر آزمونه را طبق معیارهای مشخص شده در جدول ۱، مشخص کنید. چنانچه درجه بین دو مقدار قید شده در جدول باشد، نتیجه را بطور مثال به صورت ۴-۳ گزارش نمایید.

نتیجه آزمون برای هر مشاهده کننده، به صورت میانگین درجه سه آزمونه می‌باشد. نتیجه آزمون برای نمونه آزمایشگاهی به صورت میانگین درجات مشاهده کنندگان مختلف گزارش می‌شود.

**یادآوری ۱**- چون ارزیابی به صورت چشمی انجام می‌شود، پیشنهاد می‌گردد که بیش از یک مشاهده کننده آزمونه را ارزیابی نمایند.

**یادآوری ۲**- برای تأیید روش توصیفی از معیارهای تصویری جهت ارزیابی طبق شکل ۷، استفاده نمایید.

**یادآوری ۳**- در دومین ارزیابی، آزمونه را طوری بچرخانید تا گلوه‌های تشکیل شده بهتر مشاهده شود. ممکن است از این ارزیابی (در حالتی که نمونه به صورت افقی قرار گرفته) جهت بررسی نمونه در شرایط سخت، استفاده شود.


**یادآوری ۴**- هر گونه تغییر ظاهری در سطح پارچه را گزارش نمایید.

## ۱۱ نتایج آزمون

درجه آزمونه را یادداشت و میانگین آن را برای کلیه ارزیابی‌های مشروح در بند ۱۰، محاسبه کنید. چنانچه میانگین بدست آمده عدد صحیح نباشد، نتیجه را با تقریب نیم درجه گرد کنید. تغییرات نتایج نسبت به میانگین برای سه آزمونه، باید بیش از نیم درجه باشد. اگر این تغییر بیش از نیم درجه باشد، درجه هر آزمونه باید گزارش شود.

جدول ۱- ارزیابی چشمی

درجه	توضیحات
۵	هیچگونه تغییری در سطح آزمونه مشاهده نمی شود.
۴	در سطح آزمونه کمی پرزو / یا گلوله تشکیل می شود.
۳	در سطح آزمونه در حد متوسط پرزو / یا گلوله تشکیل می شود. گلوله ها با اندازه های مختلف قسمتی از سطح آزمونه را می پوشانند.
۲	در سطح آزمونه به وضوح پرزو / یا گلوله تشکیل می شود. گلوله ها با اندازه های مختلف سطح نسبتاً زیادی از آزمونه را می پوشانند.
۱	در سطح آزمونه بطوری متراکم پرزو / یا گلوله تشکیل می شود. گلوله ها با اندازه های مختلف تمام سطح آزمونه را می پوشانند.

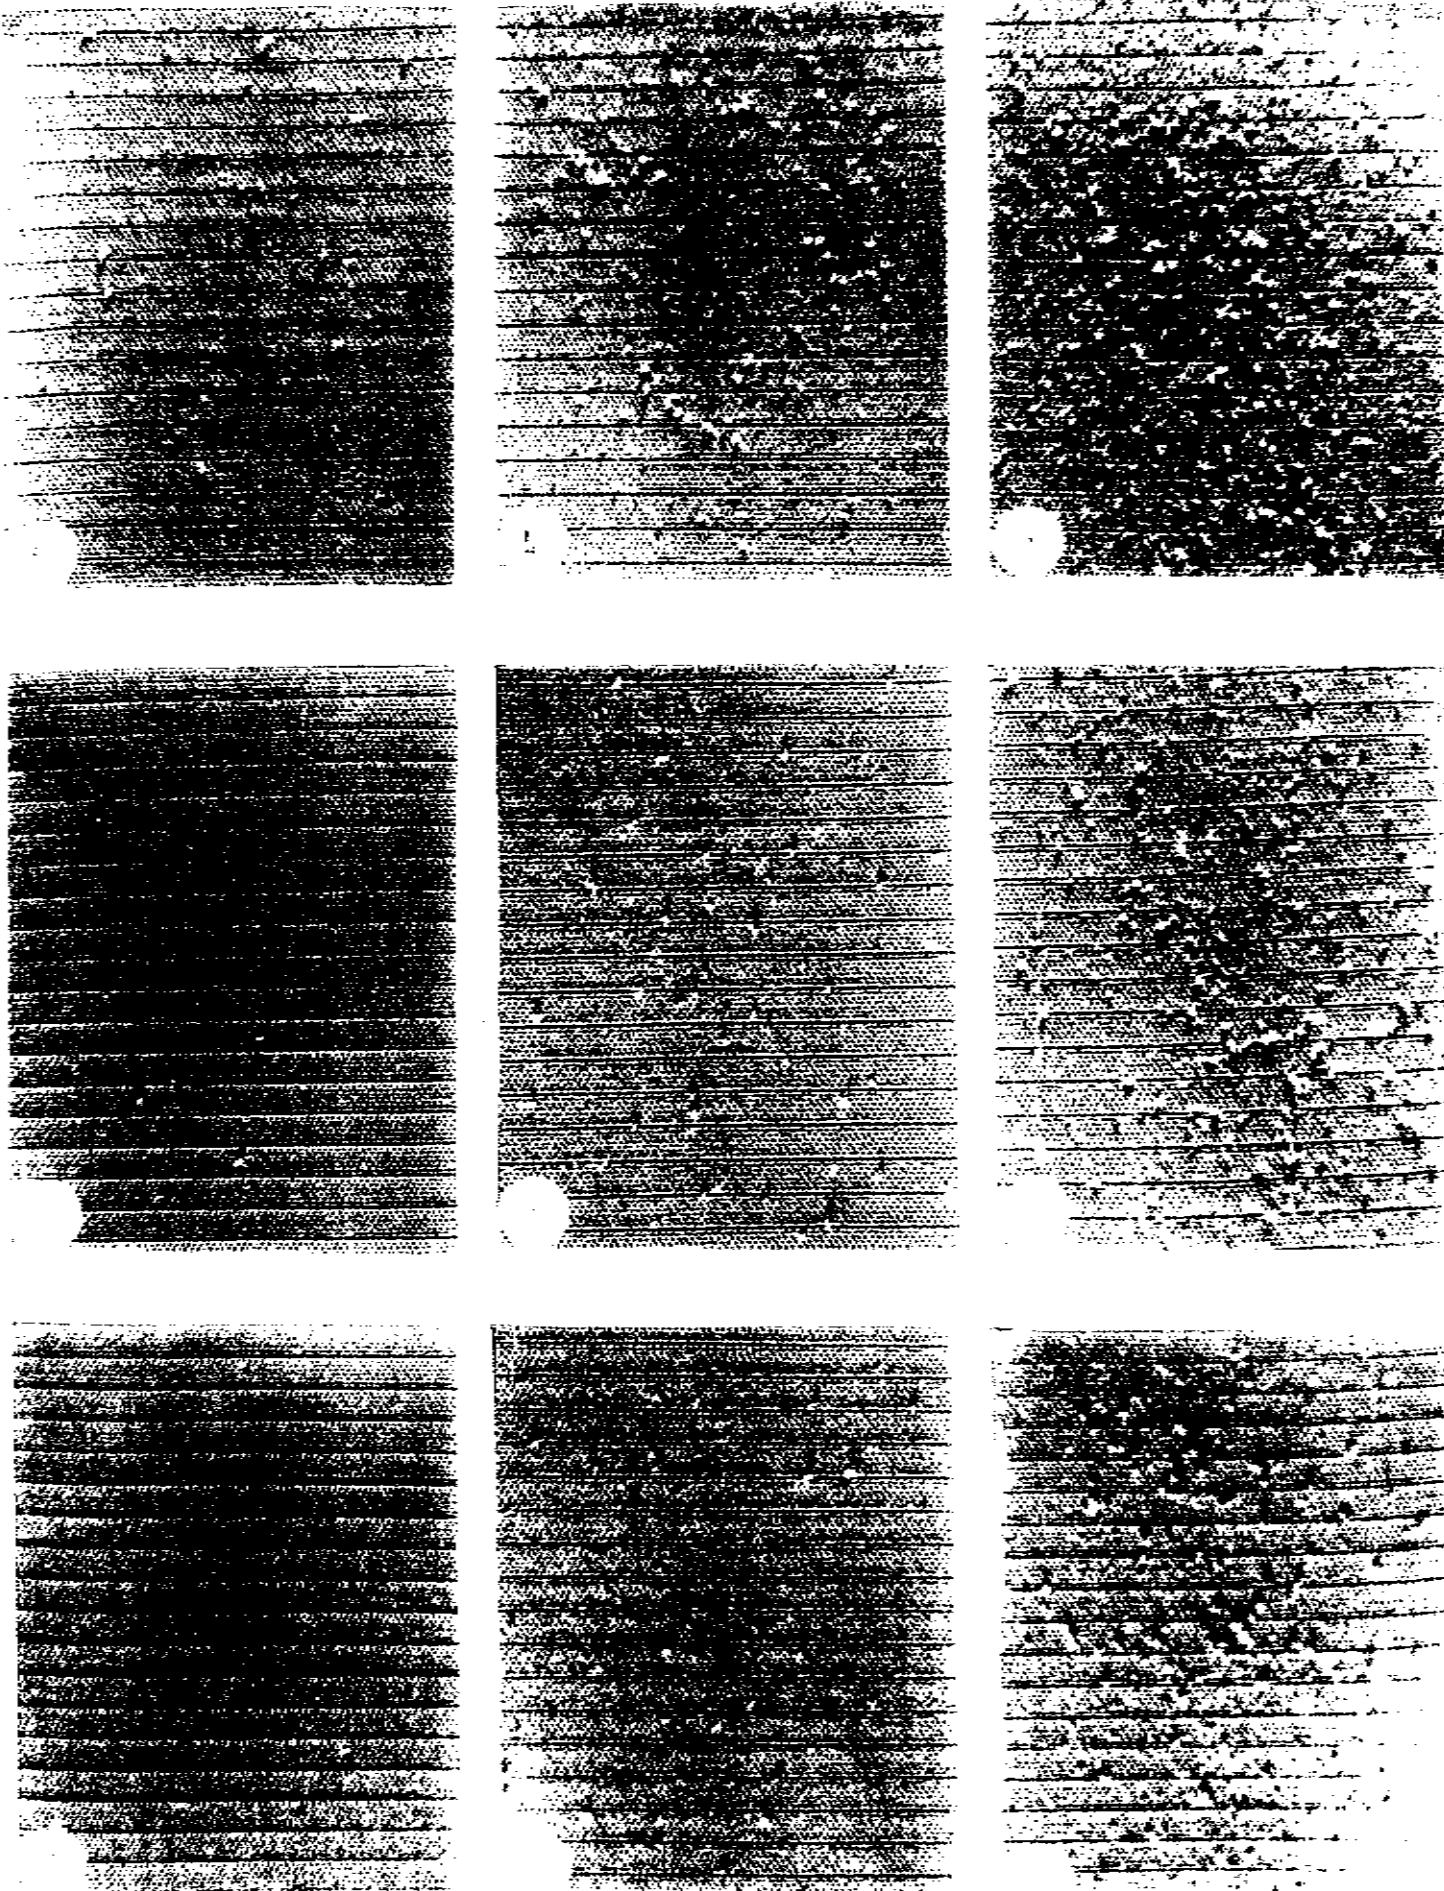

شکل ۷- معیارهای تصویری جهت ارزیابی میزان پر زدگی

## ۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای اطلاعات زیر باشد:

- |       |  |
|-------|--|
| ۱-۱۲  | استاندارد ملی ایران.   |
| ۲-۱۲  | مشخصات نمونه آزمایشگاهی.   |
| ۳-۱۲  | جزئیات عملیات مقدماتی انجام شده.                                     |
| ۴-۱۲  | تعداد آزمونهای تعداد مشاهده کنندگان.                                 |
| ۵-۱۲  | نوع پارچه ساینده.  |
| ۶-۱۲  | جرم وزنه مورد استفاده.   |
| ۷-۱۲  | تعداد دور سایش و تعیین درجه پر زدھی در هر مرحله.                     |
| ۸-۱۲  | تاریخ انجام آزمون.   |
| ۹-۱۲  | درجه ارزیابی نهایی و گزارش پر زدار شدن یا تشکیل گلوله یا هر دو مورد. |
| ۱۰-۱۲ | ذکر جزئیات در مورد هر گونه انحراف از این روش.                        |

## پیوست الف

### طبقه بندی آزمون پرzedه (الزامی)

انواع منسوجات جهت آزمون پرzedه طبق جدول (الف. ۱) طبقه بندی گردیده‌اند.

جدول (الف. ۱)- طبقه بندی آزمون پرzedه

نوع	نوع منسوج	نوع پارچه ساینده پشمی استاندارد	نوع وزنه (گرم)	مراحل ارزیابی	تعداد دور سایش
۱	پارچه رومبی و پرده‌ای	پارچه ساینده پشمی استاندارد	$415 \pm 2$	۱	۵۰۰
				۲	۱۰۰۰
				۳	۲۰۰۰
				۴	۵۰۰۰
				۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
				۳	۱۰۰۰
				۴	۲۰۰۰
				۵	۵۰۰۰
				۶	۷۰۰۰
				۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
۲(الف)	(به استثناء پارچه رومبی و پرده‌ای)	پارچه تارو پودی مشابه با آزمونه یا پارچه ساینده پشمی استاندارد	$415 \pm 1$	۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
				۳	۱۰۰۰
				۴	۲۰۰۰
				۵	۵۰۰۰
				۶	۷۰۰۰
				۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
				۳	۱۰۰۰
				۴	۲۰۰۰
				۵	۵۰۰۰
				۶	۷۰۰۰
۳(الف)	(به استثناء پارچه حلقی بافت مشابه با آزمونه یا پارچه ساینده پشمی استاندارد)	پارچه حلقی بافت مشابه با آزمونه یا پارچه ساینده پشمی استاندارد	$155 \pm 1$	۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
				۳	۱۰۰۰
				۴	۲۰۰۰
				۵	۵۰۰۰
				۶	۷۰۰۰
				۱	۱۲۵
				۲	۵۰۰
				۳	۱۰۰۰
				۴	۲۰۰۰
				۵	۵۰۰۰
				۶	۷۰۰۰

الف) برای نوع ۲ و ۳ حداقل تعداد دور سایش ۲۰۰۰ دور می‌باشد. آزمون را ممکن است قبل از ۷۰۰۰ دور

(در صورتیکه درجه پرzedه ۴-۵ یا بهتر باشد) خاتمه داد.

یادآوری- آزمایشات نشان می‌دهد که بهترین هماهنگی بین آزمون و استفاده عملی با ادامه عمل سایش تا ۷۰۰۰ دور حاصل می‌شود. در این حالت گلوله‌هایی که در ۲۰۰۰ دور بوجود آمده ممکن است که تا ادامه عمل سایش در ۷۰۱۰ دور از بین برود.

